2009年9月29日サモア諸島沖地震 津波に関する現地調査

高橋 智幸*・鈴木 進吾**・奥村 与志弘***

Field Investigation on Samoa Islands Region Earthquake Tsunami of 29 September 2009

Tomoyuki Takahashi*, Shingo Suzuki** and Yoshihiro Okumura***

Abstract

A large earthquake of moment magnitude 8.0 occurred in Samoa Islands Region in the early morning on 29 September 2009 (local time). A tsunami generated by the earthquake attacked Samoa, American Samoa and Tonga. The field investigation on tsunami disaster was carried out in Tutuila Island, American Samoa. The tsunami damaged several villages along south coast and 34 people were killed. Further, important infrastructures in relief and restoration phases such as thermal power plant and international airport were also severely damaged.

キーワード:地震, 津波, 現地調査, 火力発電所, 空港 Key words: earthquake, tsunami, field investigation, thermal power plant, airport

1. はじめに

2009年9月29日早朝, サモア諸島沖を震源 (Fig. 1)とするマグニチュード8.0の地震が発生 した。この地震により引き起こされた津波はサモ ア独立国,米領サモア,トンガなどへ来襲し, 180名以上の死者を出す甚大な被害が発生した。 また,救援や復旧に重要となる国際空港や火力発 電所などのインフラも津波により被災した。

このような津波災害の実態を明らかにし、今後 の津波防災に寄与することを目的として、被災直 後に米領サモアで現地調査を実施した。ただし、 サモア独立国政府からの調査自粛要請や調査中に

*** 人と防災未来センター Disaster Reduction and Human Renovation Institution 本速報に対する討論は平成22年5月末日まで受け付ける。

秋田大学工学資源学部 Faculty of Engineering and Resource Science, Akita University

^{**} 京都大学防災研究所 Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University



Fig. 1 Epicenter, Tonga Trench and neighbor countries. (Using Google Earth Image)

発令された津波警報により,調査期間は限られた ものとなった。そのため,詳細な測量データにつ いては後の研究論文に任せることとし,本稿では 急ぎ得られた調査結果を報告する。

2. 地震および津波の概要

この地震は現地時間で2009年9月29日午前6時 48分(日本時間30日午前2時48分)に発生した。 USGS (2009)によるCMT 解をTable 1に示すが, 震源は太平洋プレートがオーストラリアプレート の下に沈み込むトンガ海溝付近(Fig. 1)に位置 している。ただし、プレート境界ではなく、太平 洋プレートのアウターライズで起きた正断層の地 震と考えられ(山中, 2009)、1933年に日本で発生 した昭和三陸地震と類似している。同海域ではこ れまでも小規模の津波を伴う地震が発生している (1919年, 1975年, 1977年, 1981年, 1987年, 1995 年)が,1917年6月26日に発生した Mw8.0の地震 が最大であり、現在のサモア独立国の Upolu 島南 部海岸(Fig. 2)に12mの津波が来襲している (Tsunami Laboratory, 2009)。

今回の津波により,米領サモアでは35名の死 者・行方不明者が発生した。さらに火力発電所や

Table 1	CMT	Solution	by	USGS	(2009))
					(= < < <	

29 September 2009 17	: 48 : 10.57 (UTC)			
15.418°S, 172.005°W				
10 km				
8.0				
1. 2×10 ²¹ Nm				
345	124			
52	46			
-61	- 120			
	29 September 2009 17 15.418°S, 17 10 kr 8.0 1.2×10 ² 345 52 -61			



Fig. 2 Samoa and American Samoa.





空港などのインフラにも被害が及んだ。Pago Pago港の検潮記録(NOAA, 2009)をFig. 3に示 す。データは6分毎に記録されている。実線が観



Fig. 4 Field investigation region in Tutulia Isand, American Samoa.

測値, 点線が予測値である。ただし, 予測値は系 統的にずれているため, 津波来襲前3時間分の データを用いて補正してある。以下, 補正された 予測値を基準とした海面変動を示す。津波は引き 波から始まり, 地震発生から約24分後には海面が 1.10m低下している。続いて押し波と引き波が 繰り返し来襲するが, 第3波が最大振幅を示し, 最低が-1.50m(地震後約54分), 最高が1.41m (同約60分)まで海面は変化している。次の第4波 も最低が-0.68m(同約66分), 最高が1.01m(同 約78分)と比較的大きく, それ以降は数十cmの振 幅の波が続いている。なお, 検潮所は細長い湾の 奥に設置されている(Fig. 4の×印)ため湾の固 有振動が含まれていると考えられる。

3. 津波災害に関する現地調査

3.1 調査計画および準備

津波災害が発生したのはくしくも日本自然災害 学会の第28回学術講演会の初日終了後であった。 太平洋津波警報センター(PTWC)や西海岸・ア ラスカ津波警報センター(WC/ATWC)からの津 波警報を受け取り,急ぎ情報を収集するととも に,現地調査の計画および準備に取りかかった。 津波研究者も学術講演会に参加していたため,二 日目の会場は現地調査に関する打ち合わせ場所と なった。その結果,日本からの津波調査の第一陣 として,高橋智幸(秋田大学),鈴木進吾(京都大 学),奥村与志弘(人と防災未来センター)がサモ ア独立国に入ることとなった。

津波災害に関する現地調査の計画を立てる際に

最も重要となるのは被災地に入る時期である。被 災直後の現地調査では、来襲した津波の規模と来 襲状況の把握が主な目的となる。津波の規模を明 らかにするためには、漂着物や建物の壁に残され た浸水跡などの津波痕跡の汀線からの距離や高さ を測量し、津波の遡上高や遡上距離、浸水深など を調べる。また、住民への聞き取りを行い、津波 痕跡の裏付けを行うとともに、津波の来襲状況や 被害状況の把握を行う。したがって、津波痕跡が 消失する前に、また住民の記憶が新しいうちに現 地に入り調査を開始することが必要である。しか し、被災直後は救出・救援がまさに行われており、 調査がそれらの妨害になることは絶対に避けなく てはならない。そのため、現地調査を開始するタ イミングは慎重に判断される。なお、住民の避難 行動や行政対応などに関する調査は、被災者や防 災担当者の協力が必要であり、負担をかけること になる。そのため、これらに関する現地調査は、 被災直後ではなく、救出・救援が終了した時期に 実施する場合が多い。

今回は10月5日にサモア独立国の首都 Apia に 入って救出・救援作業に関する情報を収集し、現 地の状況が許せば津波発生1週間後の6日から Upolu 島南部海岸 (Fig. 2) の調査を実施する計画 を立てた。しかし、出発間近になり、サモア独立 国政府から現地調査の自粛要請がニュージーラン ドの津波研究者を通じて連絡されてきた。当面, 被災地での作業は救援・救出のみにしたいという 理由であり、学術調査より当然優先されるべきで あるため,我々の調査計画を修正することとし た。その時点で米国の津波研究者から得ていた情 報によると米領サモアは調査可能であったため、 Tutuila 島南部海岸 (Fig. 2) に調査地域を急遽変 更した。最終的には、航空機の手配の関係で、10 月6日の午前中に米領サモアへ入国し、8日の午 後に出国するという行程となった。よって、調査 期間は正味2日間と極めて限られ、効率的な作業 が求められることとなった。

3.2 調査結果

今回は調査期間が限られていたため、Tutuila島

全体の被災分布や主要インフラの被害状況と復旧 状況の把握,重要地点での津波痕跡の測量に焦点 をしぼった。しかし、10月7日午前11時3分(米 領サモア時間)にバヌアツ沖でMw7.6の地震が発 生し、津波警報が発令された。そのため、調査を 中断し、海を見渡せる高台に避難した。午後2時 頃に津波警報が解除されたのを確認して調査を再 開したが、作業時間はさらに短いものとなった。 このように極めて限られた調査期間であったが、 得られた結果を以下に示す。

(1) 各村の被災状況

本調査で訪れた Tutuila 島の各村を Fig. 4に示 す。被災後8日目から調査に入ったが,被災地で の主な作業は救出から復旧の段階に移っており, 既に多くのがれきが片付けられていた。これまで 被災直後に現地調査を行った国々に比べると対応 が迅速であるとの印象を受けた。津波により損傷



Photo 1 A house inundated above the floor level in Fagamalo.



Photo 2 A view of damaged area of Amanave.

した橋も補修され,道路は復旧していたため,海 岸沿いの幹線道路に沿って各村の被災状況を調べ た。調査範囲は,幹線道路の西側最端の村である Fagamaloから反時計回りに島を半周し,被害が 発生していないことが確認できた Onenoa までと した。また,Tutuila島の全体的な浸水分布を掴む ため,西部の Fagamalo,中央部に位置する国際 空港と火力発電所,東部のTulaでは遡上高などの 測量を行った(Fig. 4中の星印)。なお,測量値の 潮位補正には Pago Pago港の検潮記録(NOAA, 2009)を用い,最高水位1.41mが発生した午前7 時48分での潮位を基準とした。

Fagamalo では汀線に近い3軒の家が床上浸水 (Photo 1)したが、地震を感じてすぐ裏手の高所 に避難したため、死者はなかった。目撃者から、 津波は3波から4波来襲したとの証言を得た。ま た、押し波から始まったとの証言もあった。ただ し、どの時間から津波を観察し始めたか不明であ



Photo 3 Destroyed houses in Amanave.



Photo 4 Workers for restoration in Amanave.

るため,目視で確認できるほどの大きな波は3回 以上来襲したという情報以外は参考程度にとどめ るべきであろう。この村は海岸沿いの幹線道路の 最西端であるため,津波痕跡の測量を行った。そ の結果,遡上高は6.25mと5.34m,遡上距離は 72.44mと47.66mであった。

Amanave では多くの家屋が流失している
(Photo 2, Photo 3)が, 避難したため死者はなかった。調査時には, 復旧のために周辺の村から
多くの作業員が来ていた (Photo 4)。

Leoneでも多くの家屋が流失しており(Photo 5, Photo 6, Photo 7),死者11名,行方不明者1名 と Pago Pagoに次ぐ大きな被害が発生していた。 幹線道路にかかっていた橋も損傷し,被災直後は 通行できなかったが,調査時には既に応急復旧が 完了していた(Photo 8)。この村でも復旧のために 多くの作業員と重機が投入されていた(Photo 9)。

Fagatogoから Pago Pago までの範囲は米領サモア



Photo 5 A damaged coast in Leone.



Pago PagoよりTulaまでの地域は十分な調査時間 が取れなかったため、主に津波被害の有無の確認 を行った。Amauaでは被害がみられなかったが、 Faga'ituaでは高校の校舎の一部が津波により被災 していた(Photo 14)。Pagaiでは幹線道路より海 岸側にも住宅があり損壊していてが(Photo 15)、 避難したため死者はなかった。Alofau(Photo 16) では住宅が浸水していたが、損壊はみられなかっ た。ここでは、コンテナか流されたとの証言を得 た。Amouliでは海岸沿いの幹線道路が浸水した 程度であった。Alaoでは津波が来襲しているが、 家屋被害はみられなかった。

Tula は広範囲に津波が浸水し、多くの家屋が流



Photo 7 A drifted vehicle in Leone.



Photo 6 A damaged building in Leone.



Photo 8 A temporary restored bridge in Leone.

失していた (Photo 17, Photo 18, Photo 19)。 測量の結果, 遡上高は4.75mと4.97mであった。 しかし、避難したため、死者はなかった。

Onenoa は Tutuila 島の西端付近に位置する。地 震は感じたか, 津波は来襲していないことを証言 と海岸付近の状況で確認した。よって、上述の



Photo 9 An excavator for restoration in Leone.



Photo 10 Damaged houses along Vaipito stream in Pago Pago Park.



Tula が被災地域の最西端となる。

(2) 火力発電所の被害状況

米領サモアには火力発電所が2基あり、1基は Pago Pago 港奥の海岸付近 (Fig. 4), もう1基は 空港付近の内陸部に設置されている。Pago Pago



Photo 12 A drifted boat in Pago Pago Park.



Photo 13 Pago Shopping Plaza in Pago Pago.



Photo 11 A damaged building in Pago Pago Park.



Photo 14 A damaged high school in Faga'itua.

では米領サモア最大の被害が発生していることか らも分かるように、大きな津波が来襲しており、 火力発電所も被災した(Photo 20, Photo 21)。 発電所内に浸入した海水により、ディーゼル発電 機が水没したため使用不能になり、米国本土から の代替のディーゼル発電機の到着を待っている状 態であった。そのため米領サモアでは1基のみの 火力発電所でTutuila 島全村に電気を供給してお り、調査中も日中は断続的に停電が起こっていた。



Photo 15 A damaged house in Pagai.



Photo 16 An inundated house in Alofau.



Photo 17 A damaged coast in Tula.

目撃者より,地震発生から約15分後に津波は来 襲し,押し波から始まったとの証言を得た。ま た,大きい波は4回繰り返し来襲し,第1波目が 最大だったとのことである。ただし,どの時間か ら津波を観察し始めたかは不明であるため,目視 で確認できるほど大きい波は4回以上続いたこと



以外は参考にとどめるべきであろう。

Photo 18 Damaged houses in Tula.



Photo 19 A drifted vehicle in Tula.



Photo 20 An inundated thermal power plant in Pago Pago.

敷地内の調査を行おうと試みたが,調査時間内 に許可が得られなかった。そのため,漂流物が付 着しているフェンス(Photo 22)の測量を行った ところ,遡上高は4.15m,浸水深は2.31mであっ た。ただし,津波はフェンスを乗り越えているた め,実際にはより高かったと考えられる。



Photo 21 Damaged facilities in the power plant.



Photo 22 A fence with debris of the thermal power plant in Pago Pago.



Photo 23 A shallow sea around Tafuna Airport.

(3) 空港の被害状況

航空機の離着陸時に津波が滑走路へ浸入すれば



Photo 24 A damaged fence enclosing runway in Tafuna Airport. (Provided by Mr. Chris Soti, DPA)



Photo 25 Damaged beacon lights on runway in Tafuna Airport. (Provided by Mr. Chris Soti, DPA)



Photo 26 Debris on runway in Tafuna Airport. (Provided by Mr. Chris Soti, DPA)

大惨事が発生する危険性は極めて高い。しかし, それに加えて,救出・救援の段階でも,人や物資 の輸送のために空港が機能していることは重要で ある。さらに,復旧・復興の段階でも,同様に安 定したサービスを提供することは必要であり,空 港が災害時に果たすべき役割は大きい。

米領サモアの国際空港である Tafuna Airport は Tutuila 島中央部の南部海岸付近に位置している (Fig. 4)。標高は高くないが,サンゴ礁などの浅瀬 が広がっており,高波浪の浸入を防いでくれてい る (Photo 23)。しかし,津波は波長が長いために 流れのように来襲し,空港も被災した。前回の大 きな津波は1917年に発生しているため,現在の空 港は津波を考慮していなかったと考えられる。

滑走路を囲っていたフェンスや滑走路の安全標識



Photo 27 Measurement on runaway in Tafuna Airport supported by DPA.



Photo 28 A tsunami trace on the fence indicating inundated depth. (Provided by Mr. Chris Soti, DPA)

灯はいたるところで破損し (Photo 24, Photo 25), 砂や岩, サンゴ, 草木などの漂流物が滑走路に浸入 した (Photo 26)。Department of Port Administration (DPA)の協力の下に測量した結果, 滑走路の 中央部 (Photo 27) は津波来襲時の潮位から2.17m の高さであり, ここを津波は乗り越えていった。 また, 滑走路を囲んでいるフェンスに残された漂 流物の痕跡 (Photo 28) から浸水深は0.7~0.8m であったことが判明した。

滑走路に散在した漂着物のため空港は閉鎖され, 人力で片付けなくてはならないため(Photo 29), 夜になってやっと応急復旧した。しかし,フェンス の修理は調査中もまだ継続していた(Photo 30)。 米領サモアと同様の条件の空港は,この地域に多 いと考えられる。今後は津波を対象とした防災ア セスメントが必要であろう。



Photo 29 Removing debris from runway in Tafuna Airport. (Provided by Mr. Chris Soti, DPA)



Photo 30 Repairing fence in Tafuna Airport.

4. おわりに

調査自粛要請や津波警報による調査中断などに より短期間の現地調査となったが,米領サモア全 体の被災状況を把握することができた。特に被災 後に重要なインフラである国際空港や火力発電所 の被災状況や復旧状況を明らかにした。この地域 の国々の多くは米領サモアと同様の条件であるこ とが予想されるため,今後の津波防災においては 今回の米領サモアの被災状況を詳しく分析し,参 考にすべきである。

また、米領サモアでは来襲した津波の規模に比 較して人的被害が少なく、避難がうまく行われて いたと考えられる。よって、今後は住民の避難行 動や行政対応に関する調査が重要となる。また、 サモア独立国との対比も、この地域の将来の津波 防災計画においては重要な情報になると考えられ る。

謝 辞

本調査の一部は国土交通省建設技術研究開発助 成制度(研究代表者:河田惠昭)の支援を受けて 実施した。また,バヌアツ地震による津波警報が 発令された際には埼玉大学の原田賢治氏に地震と 津波の情報を提供していただいた。ここに記して 謝意を表す。

参考文献

- NOAA Tides and Currents, http://tidesandcurrents. noaa.gov/index.shtml, 2009年10月23日
- Tsunami Laboratory, Historical Tsunami Database for the World Ocean, http://tsun.sscc.ru/nh/tsunami. php, 2009年10月23日
- USGS, Magnitude 8.0-SAMOA ISLANDS REGION, http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/ Quakes/us2009 mdbi.php, 2009年10月23日
- 山中佳子, NGY 地震学ノート No. 22, http://www. seis.nagoya-u.ac.jp/sanchu/Seismo_Note/2009/ NGY22.html, 2009年10月23日

(投稿受理:平成21年10月26日)